




Grupp  00	Nummer 34-90	
	Datum 1990-04-15	Ers.med.

## Skador på sensorer för ABS

Vi har noterat funktionsfel i ABS-system. Skador på grund av slag mot sensorhuvud med åtföljande brott på den invändiga spolen har konstaterats.

Montera/justera sensorer utan hjälp av verktyg, d v s med handkraft för att undvika ovan angiven skada.

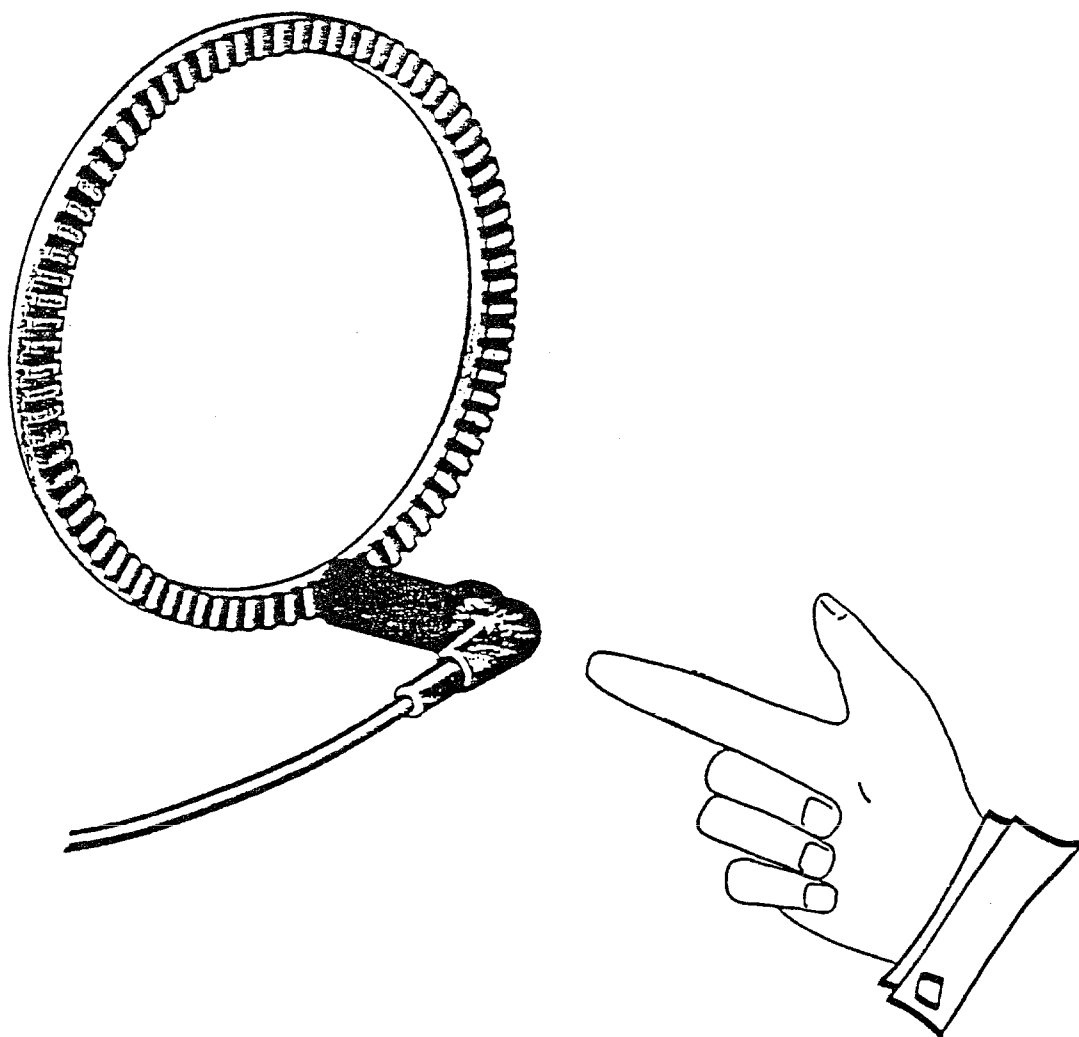

Fordonsmateriel AB

Box 1180, 262 23 Ängelholm

Tel. 0431-45 88 00, Fax 0431-45 88 80